

Centro del Tiempo

modelo 00439DI



CONTENIDO

Instrucciones para desempaque..	2	Instalación del sensor 3-en-1 ..	10
Contenidos del paquete	2	Uso del centro del tiempo.....	11
Registro del producto	2	Solución de problemas.....	13
Características y Beneficios: 3-en-1 ..	3	Cuidado y mantenimiento.....	15
Características y Beneficios: Pantalla..	4	Calibración.....	15
Configuración	6	Reemplazo de las baterías	
Configuración del sensor 3-en-1 ..	6	Intelli-Time®	16
Configuración de la unidad de visualización.....	7	Especificaciones	17
Ajuste de hora, fecha y unidades ..	8	Información FCC.....	17
Lineamientos para colocación ...	9	Soporte al cliente.....	18
		Garantía	18

¿Preguntas? Contacte a Servicio al Cliente al (877) 221-1252 o visite www.AcuRite.com.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.



Felicitaciones por su nuevo producto AcuRite. Para el mejor desempeño posible del producto, por favor lea este manual completamente y consérvelo para referencia futura.

Instrucciones para desempaque

Retire la película protectora que está aplicada a la pantalla LCD antes de usar este producto. Localice la lengüeta y jale para remover.

Contenido del Paquete

1. Unidad de visualización
2. Sensor 3-en-1
3. Abrazadera de montaje del sensor
4. Herrajes de montaje
5. Adaptador de corriente
6. Manual de instrucciones


IMPORTANTE

EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO
PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA


REGISTRO DE PRODUCTO

Registre este producto
para recibir un año de
protección en garantía

www.AcuRite.com

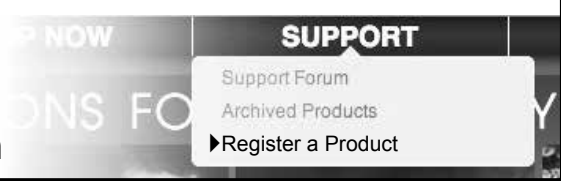

Características y Beneficios

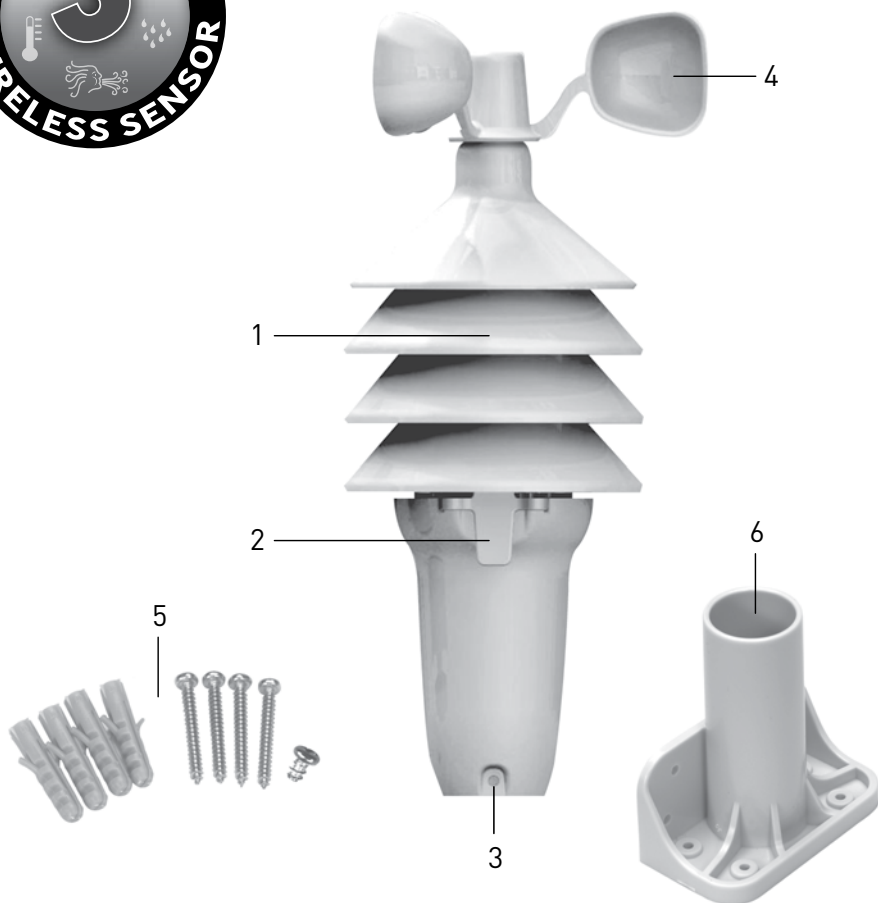

SENSOR 3-en-1

1. **Sensores de temperatura y humedad (interna)**
2. **Palanca de liberación para acceso a baterías**
3. **Punto de montaje**
4. **Anemómetro de velocidad del viento**

5. Herrajes de montaje


Incluye anclas y tornillos.

Cant.	Diámetro	Longitud
4	#4	1"
1	#6 ó #8	1/4" ó 3/8"

6. abrazadera de montaje

7. **Selector A-B-C** (no mostrado) el código ID que debe coincidir con el selector A-B-C de la pantalla para asegurar que las unidades se sincronicen.

Características y Beneficios

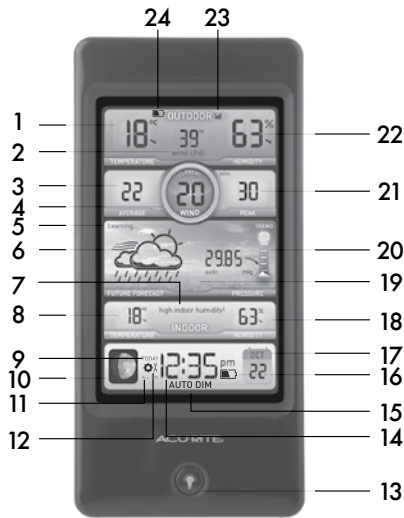

UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

- 1. Temperatura exterior actual**
El icono de flecha indica la dirección de la tendencia de la temperatura.
- 2. Información estacional**
La Sensación Térmica se mostrará cuando las temperaturas sean menores a 4°C (40°F), el Punto de Rocío cuando la temperatura sea de 5-26°C (41-79°F), y el Índice de Calor cuando la temperatura sea mayor a 27°C (80°F).
- 3. Velocidad del viento promedio**
En base a todas las lecturas de velocidad del viento de los últimos 2 minutos.
- 4. Velocidad del viento actual**
- 5. Icono de modo aprendizaje**
Desaparece después de que la autocalibración del pronóstico del tiempo está completa.
- 6. Pronóstico del tiempo 12 a 24 horas**
El pronóstico de auto-calibración obtiene datos de su sensor para generar su pronóstico personal.
- 7. Indicador del nivel de humedad**
Indica un nivel de humedad interior alto o bajo.
- 8. Temperatura interior actual**
El icono de flecha indica la dirección de tendencia de la temperatura.
- 9. Icono Hoy**
Indica los registros altos y bajos de hoy que se están viendo.
- 10. Fase lunar**
- 11. Icono Todo el Tiempo**
Indica los registros de todo el tiempo que se están viendo.
- 12. Icono**
Indica el modo CONFIGURAR.
- 13. Botón luz de fondo**
- 14. Reloj Intelli-Time®**
Se actualiza automáticamente a sí mismo para el Tiempo de Verano.
- 15. Indicador de modo AUTO DIM** (página 8)
- 16. Indicador de baterías bajas de la pantalla**
- 17. Fecha**
- 18. Humedad interior actual**
El icono de flecha indica la dirección de tendencia de la humedad.
- 19. Indicador de tormenta**
Indica una caída rápida en la presión y tormentas probables.
- 20. Presión barométrica**
El icono de flecha indica la dirección de tendencia de la presión.
- 21. Velocidad pico del viento**
La velocidad más alta de los últimos 60 minutos.
- 22. Humedad exterior actual**
El icono de flecha indica la dirección de tendencia de la humedad.
- 23. Potencia de señal del sensor exterior**
- 24. Indicador de baterías bajas del sensor**

Características y Beneficios



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1. ▲ Botón**
para establecer preferencias.
- 2. ⚙️ Botón**
para establecer preferencias.
- 3. ▼ Botón**
para establecer preferencias.
- 4. ⬅️ Botón**
Presione para acceder los registros altos y bajos de todo el tiempo.
- 5. Compartimiento de baterías**
- 6. Conexión para adaptador de corriente**
- 7. Selector A-B-C**
El código ID que debe coincidir con el selector A-B-C del sensor para asegurar que las unidades se sincronicen.
- 8. Botón de reinicio**
Reinicio completo a los valores predeterminados de fábrica.
- 9. Adaptador de corriente**
- 10. Cubierta del compartimiento de las baterías**
(no se muestra)

Configuración del sensor 3-en-1

1 Ajuste del selector A-B-C


El selector A-B-C está ubicado dentro del compartimiento de baterías. Puede ser ajustado a A, B o C. Sin embargo, usted debe seleccionar las mismas opciones de letra tanto para el sensor como para la unidad de visualización con objeto de que las unidades se sincronicen.

2 Instalación o reemplazo de las baterías


AcuRite recomienda baterías de litio o alcalinas de alta calidad para el mejor desempeño del producto. No se recomienda baterías de uso rudo o recargables.

El sensor 3-en-1 requiere baterías de litio en condiciones de temperaturas bajas. Las temperaturas frías pueden causar que las baterías alcalinas funcionen inadecuadamente. Use baterías de litio en el sensor 3-en-1 para temperaturas por debajo de $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F}$.

1. Presione la palanca de liberación y jale hacia afuera la garnición inferior del sensor.
2. Retire la cubierta del compartimiento de las baterías. Tome nota del ajuste del selector A-B-C dentro del compartimiento de baterías.
3. Inserte 4 baterías tamaño AA en el compartimiento de baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías.
4. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías y la garnición inferior del sensor.



- 1 Selector A-B-C**
Ajuste para que coincida con la unidad de visualización

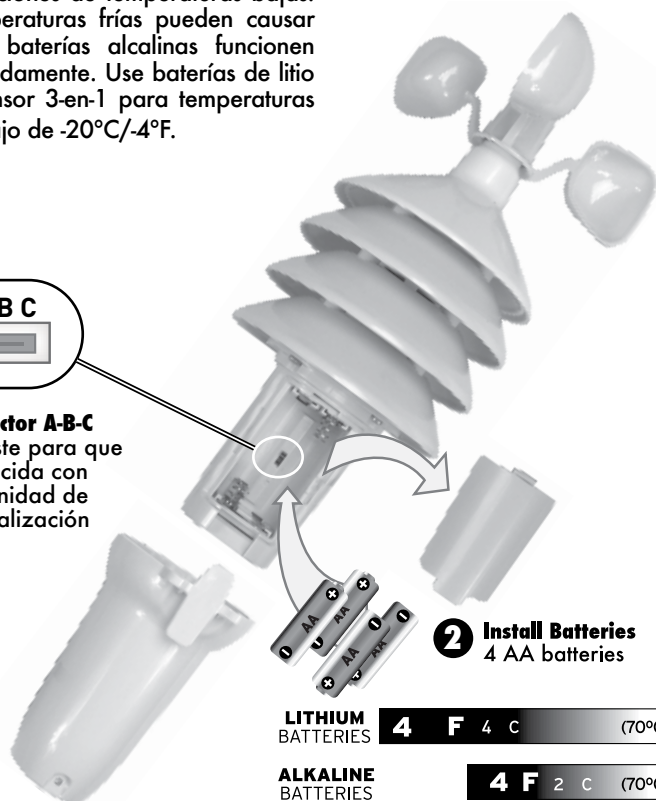

- 2 Install Batteries**
4 AA batteries

LITHIUM BATTERIES 4 F 4 C (70°C) 158°F

ALKALINE BATTERIES 4 F 2 C (70°C) 158°F

Configuración de la unidad de visualización

1 Ajuste del selector A-B-C

Ubique el selector A-B-C dentro del compartimiento de baterías. Ajuste el selector A-B-C a A, B o C. Se debe seleccionar la misma letra tanto para la unidad de visualización como para el censo con objeto de que las unidades se sincronicen.

2 Instalación o reemplazo de baterías de respaldo (opcional)

1. Retire la cubierta del compartimiento de las baterías.

2. Inserte 3 baterías alcalinas tamaño AAA en el compartimiento de las baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías.


3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

3 Conexión del adaptador de corriente

Para el mejor rendimiento, conecte el adaptador de corriente como la principal fuente de energía para este producto.



1 Selector A-B-C
Ajuste para coincidir con el sensor



2 Instale baterías de respaldo (opcional)
3 baterías tamaño AAA



IMPORTANTE: las baterías son una fuente de energía de respaldo para preservar registros en el caso de una falla de energía. **El adaptador de corriente se recomienda como la principal fuente de energía para disfrutar de la completa funcionalidad de este producto.**


3 Conecte el adaptador de corriente






POR FAVOR ELIMINE LAS BATERÍAS DEFECTUOSAS O VIEJAS DE UNA MANERA AMBIENTALMENTE SEGURA Y DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES Y REGULACIONES LOCALES.

SEGURIDAD DE BATERÍAS: Limpie los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de la instalación de las baterías. Remueva las baterías del equipo que no vaya a ser usado por un periodo extendido de tiempo. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías. Remueva inmediatamente las baterías viejas del dispositivo. Elimine adecuadamente las baterías usadas. Solamente use baterías del mismo tipo o del tipo equivalente conforme se recomienda que deben ser usadas. NO incinere baterías usadas. NO elimine baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o tener fugas. NO mezcle baterías viejas y nuevas o tipos de baterías (alcalinas/estándar). NO use baterías recargables. NO recargue baterías que no sean recargables. NO haga cortocircuito en las terminales de suministro de corriente.

Configuración de hora, fecha y unidades

Presione el botón "", ubicado al frente de la unidad de visualización, para entrar al MODO CONFIGURAR. Una vez en el modo de configuración, la preferencia que usted esté ajustando actualmente parpadeará en la pantalla.

Para ajustar el elemento actualmente seleccionado (parpadeando), presione y suelte los botones "" ó "" (presione y MANTENGA PRESIONADO para ajuste rápido).

Para guardar sus ajustes, presione y suelte el botón "" otra vez para ajustar las siguientes preferencias. El orden de preferencia establecido es el siguiente:

HUSO HORARIO

DST (tiempo de verano ON u OFF)*

RELOJ HORA

RELOJ MINUTO

MES CALENDARIO

FECHA CALENDARIO

AÑO CALENDARIO

UNIDADES DE TEMPERATURA (°F ó °C)

UNIDADES DE PRESIÓN (INHG ó HPA)


UNIDADES DE VIENTO (MPH ó KPH)


Usted saldrá automáticamente del MODO CONFIGURAR si no hay botones presionados por 10 segundos. Entre al modo configuración en cualquier momento presionando el botón "".

* Si usted vive en un área que observe el tiempo de verano (Daylight Savings Time), DST deberá estar en la posición ON, aún si actualmente no es el tiempo de verano.

Ajustes de luz de fondo de pantalla

La pantalla a color de esta estación del tiempo cuenta con tres diferentes opciones de iluminación: Alta (100%) de brillantez, Media (60%) de brillantez y Baja (30%) de brillantez

Usando solamente la energía de la batería, la luz de fondo está disponible momentáneamente por 10 segundos presionando el botón "".

Cuando la pantalla está encendida con el adaptador de corriente, la luz de fondo permanece al 100% de brillantez. Presione el botón "" una vez para atenuar al 60% de brillantez; presione otra vez para atenuar al 30%, presione una tercera vez para entrar al modo "AUTO DIM". AUTO DIM aparece debajo de la hora.

Modo AUTO ATENUACIÓN:	ajusta automáticamente el brillo de la pantalla en base a la hora del día y el año.
MARZO 11- NOVIEMBRE 4	6:00 a.m. - 9:00 p.m. = 100% brillantez 9:01 p.m. - 5:59 a.m. = 30% brillantez
NOVIEMBRE 5 - MARZO 10	7:30 a.m. - 7:00 p.m. = 100% brillantez 7:01 p.m. - 7:29 a.m. = 30% brillantez

Colocación para máxima precisión

Los sensores AcuRite son sensibles a las condiciones ambientales que los rodean. La colocación apropiada tanto de la unidad de visualización como del sensor son críticas para la precisión y desempeño de este producto.



Colocación de la unidad de visualización

Coloque la unidad de visualización en un área seca libre de polvo y suciedad. Para asegurar una medición de temperatura precisa, coloque fuera de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor o ventilación. La unidad de visualización se puede usar en forma vertical para colocarse sobre una mesa.



Colocación del sensor 3-en-1

El sensor 3-en-1 está diseñado para permanecer al exterior todo el año. Elija una ubicación abierta sin obstrucciones encima o alrededor del sensor para obtener las mediciones más precisas.

LINEAMIENTOS DE COLOCACIÓN IMPORTANTES

La unidad de visualización y el sensor deben estar a una distancia de 330 pies (100 m) una del otro.

MAXIMIZAR EL RANGO INALÁMBRICO

Coloque las unidades lejos de elementos metálicos grandes, muros gruesos, superficies metálicas, u otros objetos que puedan limitar la comunicación inalámbrica.

PREVENIR LA INTERFERENCIA INALÁMBRICA

Coloque ambas unidades al menos a 3 pies (.9 m) de distancia de dispositivos electrónicos (TV, computadora, microondas, radio, etc.).

UBIQUE LEJOS DE FUENTES DE CALOR

Coloque el sensor lejos de calentadores, acondicionadores de aire, chimeneas, ventilación de escapes, superficies de concreto y asfalto (superficies que irradian calor).

UBIQUE LEJOS DE FUENTES DE HUMEDAD

Evite instalar el sensor cerca de albercas, spas, u otros cuerpos de agua. Las fuentes de agua pueden impactar la precisión de la humedad.

UBIQUE LEJOS DE CABEZALES DE ASPERSORES

NO instale el sensor donde puede ser rociado por un sistema de aspersores. Esto puede meter agua dentro del sensor.

UBIQUE LEJOS DE OBSTRUCCIONES DEL VIENTO

NO instale el sensor con obstrucciones alrededor de éste. Considere una ubicación que sea un área abierta, con pocas estructuras alrededor para asegurar precisión en la medición de la velocidad del viento

Visítenos en línea para ver fotos y videos de la instalación, o aprender más acerca de la tecnología:

www.AcuRite.com/3in1



ver video

Lineamientos de instalación del sensor 3-en-1

ALTURA DE INSTALACIÓN Coloque el sensor a una altura mínima de 1.5 metros (5 pies) del piso, en un área abierta. A mayor altura es mejor para mediciones del viento - ¡el Servicio del Tiempo Nacional recomienda 10 metros (33 pies) de alto!

OPCIONES DE MONTAJE La abrazadera de montaje incluida está diseñada para atornillarse directamente sobre postes o superficies de madera que sean de 2"x4" o mayores. El sensor puede montarse también directamente a tubo PVC o de acero de 3/4" (disponible en ferreterías y centros del hogar).

INSTALACIÓN NIVELADA Use un nivel de burbuja (no incluidos) para asegurar que la instalación este nivelada para precisión en la medición del viento.

Montaje lateral o superior

1. Inserte la base de montaje en el orificio en la parte inferior del sensor.
2. Use uno de los tornillos incluidos en la bolsa de herrajes para asegurar la guarnición del sensor inferior a la base de montaje.
3. Asegure la base de montaje a un poste o riel usando 2 tornillos.



Montaje en tubo

1. Inserte el tubo o un elemento similar completamente en el orificio en la parte inferior del sensor. Nota: la base de montaje no se usa.
2. Use uno de los tornillos incluidos en la bolsa de herrajes para asegurar la guarnición del sensor inferior al tubo.

El sensor 3-en-1 está ahora listo para usarse.

La configuración básica está completa

El sensor 3-en-1 sincronizará ahora con la unidad de visualización. Puede tardar unos cuantos minutos para que termine la sincronización. Si ambas o una de las unidades parecen estar funcionando inapropiadamente, por favor consulte la sección solución de problemas.

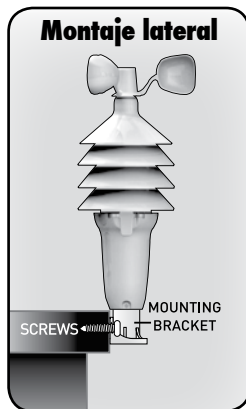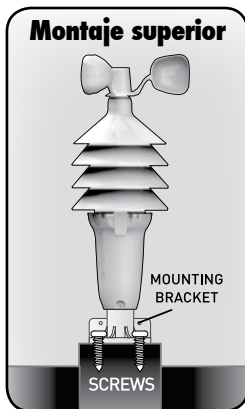


Uso del Centro del Tiempo

Modo Aprendizaje

El Pronóstico de Auto-calibración usa un algoritmo único para analizar cambios en la presión en un período de tiempo (llamado Modo Aprendizaje) para determinar su altitud. Después de 14 días, el icono del Modo de Aprendizaje desaparece de la pantalla de visualización. En este punto, la presión auto-calibrada es sintonizada para su ubicación y la unidad está lista para una predicción del tiempo de calidad superior.

Pronóstico del Tiempo

El Pronóstico de Auto-calibración patentado de AcuRite le proporciona su pronóstico personal de las condiciones del tiempo para las siguientes 12 a 24 horas recolectando datos del sensor en su patio. Este genera un pronóstico con precisión milimétrica personalizado para su ubicación exacta.

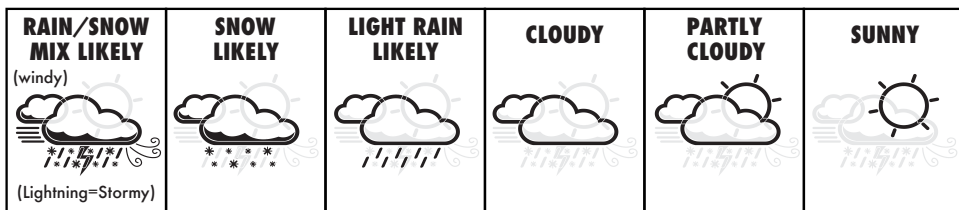


Vea la lista completa de íconos en www.AcuRite.com/acurite-icons

Presión barométrica

Variaciones sutiles en la presión barométrica afectan grandemente el tiempo. Este centro del tiempo muestra la presión actual con un icono de flecha para indicar la dirección de la tendencia de la presión (CAYENDO, ESTABLE, o ELEVÁNDOSE).

Fase lunar

Rastree las fases de la luna, mediante íconos de fase lunar sencillos:

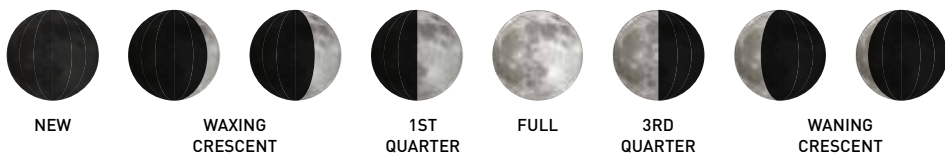

Velocidad del viento

El área de velocidad del viento de la pantalla muestra la velocidad ACTUAL, así como las velocidades del viento PROMEDIO y PICO. Las velocidades del viento PROMEDIO están basadas en todas las lecturas de velocidad del viento de los últimos 2 minutos. La velocidad PICO del viento es la velocidad más alta registrada en los últimos 60 minutos.

Registros altos y bajos

Los registros altos y bajos de hoy se muestran para temperatura, humedad y velocidad del viento interior y exterior. Los registros de hoy se borran automáticamente a las 12:00 a.m. a la media noche cada día.

Para borrar manualmente todos los valores BAJOS de hoy registrados, presione y mantenga presionado el botón "▼" por 2 segundos. Los guiones se muestran para confirmar que usted ha borrado los registros BAJOS.


Para borrar manualmente todos los valores ALTOS de hoy registrados, presione y mantenga presionado el botón "▲" por 2 segundos. Los guiones se muestran para confirmar que usted ha borrado los registros ALTOS.

Presiona el botón "◀◀" para moverse a través de todos los valores de tiempo altos y bajos registrados (un registro es mostrado a la vez) para humedad y temperatura interior y exterior. Ubicados cerca del reloj, un registro de fecha y hora se muestran para cada valor que fue grabado. Usted saldrá automáticamente de los registros de todo tiempo si ningún botón es presionado por 5 segundos.

Para borrar manualmente un registro BAJO de todo tiempo, presione y mantenga presionado el botón "▼" por 2 segundos mientras ve el registro que usted quiere borrar. Se muestran los guiones para confirmar que usted ha borrado el registro.

Para borrar manualmente un registro ALTO de todo tiempo, presione y mantenga presionado el botón "▲" por 2 segundos mientras ve el registro que usted quiere borrar. Se muestran los guiones para confirmar que usted ha borrado el registro.

Solución de problemas

Problema	Posible Solución
<p>No hay recepción del sensor para exteriores</p>  <p>sin barras</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reubique la unidad de visualización y/o el sensor 3-en-1. Las unidades deben estar a una distancia de 100 m (330 pies) una de la otra. • Asegúrese que ambas unidades estén colocadas al menos a 3 pies (.9 m) de distancia de equipos electrónicos que puedan interferir con la comunicación inalámbrica (tales como TVs, microondas, computadoras, etc.). • Use baterías alcalinas estándar (o baterías de litio en el sensor cuando la temperatura sea menor a -20°C/-4°F). No use baterías de uso rudo o baterías recargables. NOTA: puede tomar hasta 20 minutos para que la unidad de visualización y el sensor se sincronicen después de que las baterías sean reemplazadas. • Sincronice las unidades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Traiga tanto el sensor como la unidad de visualización al interior y retire al menos una batería de cada uno. 2. Asegúrese que el selector A-B-C en ambas unidades coincida. 3. Reinstale la batería en el sensor para exteriores. 4. Reinstale la batería en la unidad de visualización. 5. Permita que las unidades se asienten dentro de un par de pies una de la otra por unos 20 minutos para que obtengan una fuerte conexión.
<p>La temperatura al exterior está parpadeando o muestra guiones</p>	<p>El parpadeo de la temperatura exterior puede ser una indicación de interferencia inalámbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que el selector A-B-C en los compartimientos de baterías del sensor y de la unidad de visualización esté ajustado a la misma letra. Usted puede elegir A, B o C; pero ambas unidades deben coincidir para sintonizarse. Algunas veces cambiar a un canal diferente puede ayudar.
<p>Pronóstico impreciso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El icono del Pronóstico del Tiempo predice condiciones para las siguientes 12 a 24 horas, no las condiciones actuales. • ¿Ha desaparecido el icono del Modo de Aprendizaje de la unidad de visualización? El Modo de Aprendizaje debe completarse antes de que el pronóstico y la presión sean precisos. • Permita que la unidad opere continuamente por 33 días. La remoción de la batería o el reinicio de la unidad de visualización reiniciará el Modo de Aprendizaje. Después de 14 días, el pronóstico deberá ser bastante preciso, sin embargo el Modo de Aprendizaje calibra para un total de 33 días.

Solución de problemas

Problema	Posible Solución
<p>Temperatura o humedad imprecisos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que tanto la unidad de visualización como el sensor 3-en-1 estén colocados lejos de cualquier fuente de calor o ventila (ver página 9). • Asegúrese de que ambas unidades estén colocadas lejos de fuentes de humedad (ver página 9). • Asegúrese que el sensor 3-en-1 esté montado al menos a 5 pies del piso. • Calibre la temperatura interior y exterior y la humedad (ver página 15).
<p>Lectura del viento imprecisas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con qué se está comparando la lectura del viento? Las estaciones del tiempo profesionales están montadas típicamente a una altura de 30 pies o más. Asegúrese de comparar datos usando un sensor colocado a la misma altura de montaje. • Cheque la ubicación del sensor. Asegure que esté montado a un mínimo de 5 pies en el aire sin obstrucciones a su alrededor (a una distancia de varios pies). • Asegúrese las copas del viento estén girando libremente. Si parecen fallar o se detienen intente lubricar con polvo de grafito o lubricante en spray.
<p>La pantalla de visualización no funciona</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cheque que las baterías estén instaladas correctamente. Las baterías pueden necesitar ser reemplazadas. • Reinicie la pantalla presionando el botón RESET, ubicado en la parte posterior de la unidad de visualización en el compartimiento de baterías. Después de un reinicio se deberán volver a ingresar la fecha y la hora.
<p>Presión barométrica imprecisa</p>	<p>Puede tomar hasta 14 días para que la presión se calibre en su ubicación.</p>
<p>La unidad perdió potencia o las baterías fueron cambiadas y el tiempo no es correcto</p>	<p>Las baterías Intelli-Time necesitan ser reemplazadas (ver página 16). Una vez que las nuevas baterías estén instaladas, se deberán ingresar manualmente la hora y la fecha.</p>

Si su producto AcuRite no funciona apropiadamente después de intentar los pasos para solucionar problemas, visite www.AcuRite.com o llame al teléfono (877) 221-1252 para asistencia.

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado de la unidad de visualización

Limpie con un paño suave y húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos. Mantenga lejos del polvo, suciedad y humedad. Limpie las aberturas de ventilación regularmente con un suave soplo.

Cuidado del sensor 3-en-1

Limpieza del sensor

Limpie con un paño suave y húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos.

Prevención contra insectos

Los insectos pueden causar obstrucciones e interrumpir el envío de datos anidando dentro o sobre el sensor 3-en-1. Para limitar este problema, rocíe la carcasa del sensor con un repelente de insectos casero. Nota: el repelente de insectos no deberá ser rociado en los componentes internos o dentro del sensor. Refiérase a las instrucciones del repelente de insectos antes de usarlo.

Nieve y clima congelante

El sensor 3-en-1 no será dañado por condiciones congelantes.

Limpieza del anemómetro de viento

Retire la materia extraña del exterior del sensor para un nivel movimiento del anemómetro de viento. Si es necesario, use una pequeña cantidad de lubricante en spray, silicona limpia o polvo de grafito en el anemómetro para mejorar el movimiento. Nota: el lubricante en spray, silicona limpia o polvo de grafito no deberá, rociarse en los componentes internos o dentro del sensor.

Calibración

Las lecturas de temperatura y humedad interior/exterior, y la presión barométrica pueden calibrarse en la unidad de visualización para mejorar la precisión. La calibración puede mejorar la precisión cuando la colocación del sensor o los factores ambientales impacten la precisión de los datos.

1. Para acceder al modo calibración, presione y MANTENGA PRESIONADOS los botones "▲", "⚙️", y "▼" simultáneamente por al menos 5 segundos .
2. Para ajustar el elemento seleccionado actualmente (parpadeando), presione y suelte los botones "▼" para calibrar el valor de datos más alto o menor que la lectura real.
3. Para guardar sus ajustes, presione y libere el botón "⚙️" para ajustar la siguiente preferencia. El icono "☑️" permanecerá iluminado junto a los valores calibrados.

El orden de ajuste de preferencia es el siguiente:

TEMPERATURA EXTERIOR

HUMEDAD EXTERIOR

TEMPERATURA INTERIOR

HUMEDAD INTERIOR

PRESIÓN BAROMÉTRICA (debe ser ajustado al modo MANUAL para calibrar)*


*Para cambiar de AUTO A MANUAL el modo de presión y viceversa, presione y MANTENGA PRESIONADO el botón “⚙️” por al menos 10 segundos. La pantalla indica el modo de presión actual seleccionado, “AUTO” ó “MANUAL”.

Después de 20 segundos de inactividad, la pantalla guardará los ajustes y saldrá del modo de calibración. Nota: las calibraciones serán borradas si la pantalla es reiniciada o si las baterías son retiradas y el adaptador de corriente es desconectado.

Reemplazo de las baterías de reloj Intelli-Time®

La tecnología Intelli-Time recibe energía de una batería de celda del tipo moneda preinstalada que almacena los ajustes de fecha y tiempo. La batería tiene una vida de anaquel de varios años. Para reemplazar la batería Intelli-Time:

1. Ubique la puerta del compartimiento de la batería de celda tipo moneda en el compartimiento de baterías de la unidad de visualización. Desatornille y retire la cubierta del compartimiento.

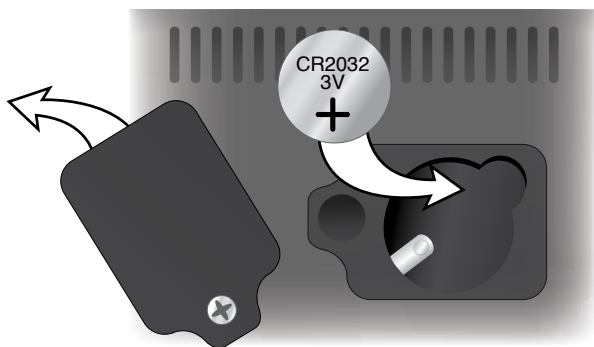

2. Inserte 1 batería de celda tipo moneda CR2032 en el compartimiento de baterías, como se muestra. Instale la batería con la terminal positiva “+” orientada hacia AFUERA.

3. Atornille la cubierta de las baterías.



ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE CELDA DE BOTÓN. SI ES INGERIDA, PODRÍA CAUSAR LESIÓN O LA MUERTE EN SÓLO 2 HORAS. BUSQUE INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MÉDICA SI ES INGERIDA.



Especificaciones

RANGO DE TEMPERATURA	Exterior: -40°C a 70°C; -40°F a 158°F
	Interior : 0°C a 50°C; 32°F a 122°F
RANGO DE HUMEDAD	Exterior: 1% a 99%
	Interior : 1% a 99%
VELOCIDAD DEL VIENTO	0 a 159 kph; 0 a 99 mph
RANGO INALÁMBRICO	100 m/ 330 pies dependiendo de los materiales de construcción de la casa
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	433 mhz
ENERGÍA	Pantalla: 5V, 100mA adaptador de corriente 3 baterías alcalinas tamaño AAA Sensor: 4 baterías alcalinas tamaño AA o baterías de litio
REPORTE DE DATOS	Velocidad del viento: actualizaciones 18 segundos
	Temperatura y humedad exterior: actualizaciones 18 segundos
	Temperatura y humedad interior: actualizaciones 60 segundos

Información FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1- Este dispositivo puede NO causar interferencia dañina

2- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este tipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente de aquél al cual el receptor esté conectado.
- Consulte con el distribuidor a un técnico de radio/TV experimentado para ayuda.

NOTA: El fabricante no es responsable por alguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Soporte al Cliente

Soporte al cliente de AcuRite está comprometido para proveerles con el mejor servicio en su clase. **Para ayuda**, por favor tenga disponible el número de modelo de este producto y contáctenos en alguna de las siguientes formas:



(877) 221-1252



info@chaney-inst.com

Soporte 24/7 en www.AcuRite.com

- ▶ Videos de instalación
- ▶ Registre su producto
- ▶ Manuales de instrucción
- ▶ Foro de usuarios para soporte
- ▶ Refacciones
- ▶ Envíe retroalimentación e ideas

IMPORTANTE

EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO
PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA

REGISTRO DE PRODUCTO

Registre este producto
para recibir un año de
protección en garantía
www.AcuRite.com

Un año de garantía limitada

En AcuRite, orgullosamente mantenemos nuestro compromiso con la tecnología de calidad. Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos cuando son instalados y operados apropiadamente.

Recomendamos que visite nuestro sitio en www.AcuRite.com para la forma más rápida de registrar su producto. Sin embargo, el registro de productos no elimina la necesidad de conservar su prueba de compra original para obtener beneficios en garantía.

Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos cuando son instalados y operados apropiadamente.

La acción por incumplimiento de esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de elemento(s) defectuoso(s). Cualquier producto que, bajo uso y servicio normal, se demuestre que incumple con la garantía contenida en la presente dentro de un plazo de UN AÑO desde la fecha de venta, sujeto a examen por parte de Chaney, y a su sola decisión, será reparado o reemplazado por Chaney.

Los costos y cargos de transportación por artículos regresados deberán ser pagados por el comprador. Chaney por este medio

se exime de toda responsabilidad por tales costos y cargos de transportación. Esta garantía no será incumplida, y Chaney no dará crédito por productos que fabrica y que hayan recibido uso y desgaste normales, sido dañados (incluyendo por actos de la naturaleza), modificados, recibido uso abusivo, instalados inapropiadamente, dañados en embarque, o reparados o alterados por otros distintos a los representantes autorizados de Chaney. La garantía descrita anteriormente es expresamente en lugar de todas las otras garantías, específicas o implícitas, y todas las otras garantías son por este medio expresamente renunciadas, incluyendo sin limitación la garantía implícita de aptitud para comercialización y la garantía implícita de adecuación para un propósito particular. Chaney se exime expresamente de toda responsabilidad por daños especiales, consecuenciales o incidentales, ya sea que surjan por agravio o mediante contrato de algún incumplimiento de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuenciales o incidentales, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a usted. Mediante la aceptación de cualquiera de los productos de Chaney, el comprador asume toda la responsabilidad por las consecuencias que se deriven de su uso o mal uso. Ninguna persona, firma o corporación está autorizada para asumir por Chaney cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de sus productos. Adicionalmente, ninguna persona, firma o corporación está autorizada para modificar o renunciar a los términos de este párrafo, y al párrafo antecedente, a menos que sea efectuado por escrito y firmado por un agente debidamente autorizado de Chaney. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

For in-warranty claims: Chaney Instrument Co.
965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147

ACURITE®



Estaciones del
Tiempo



Temperatura y
Humedad



Radio de Alerta
del Tiempo



Termómetros y
Temporizadores
de Cocina



Relojes

Es más que Preciso, es ACURITE.

AcuRite ofrece una extensa gama de instrumentos de precisión, diseñados para la proporcionarle información en la que usted pueda depender para planear sus actividades diarias con confianza™.

www.AcuRite.com

©Chaney Instrument Co. Todos los derechos reservados. AcuRite es una marca registrada de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Todas las otras marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos propietarios. AcuRite usa tecnología patentada. Visite www.AcuRite.com/patents para detalles.